Gravedad del problema

Alto. Actuar inmediatamente

describen a continuación.

Bajo. Asesoramiento

enfáticamente que tome las medidas que se



# **Boletín Técnico** G Series, B Series Problema de Coacción de Tipo 3

# **Productos afectados** ▶ Paneles de control B9512G/B8512G ▶ Paneles de control B6512/B5512/B4512/B3512 Medio. Bosch Security Systems le recomienda

# 27 de marzo de 2023

#### Asunto

 $\boxtimes$ 

Bosch descubrió un problema relacionado con la función Coacción de Tipo 3 en nuestros paneles de control B9512G, B8512G, B6512, B5512, B4512 y B3512 que provoca un escenario en el que el código de acceso exclusivo de Coacción de usuario Tipo 3 activa la función Coacción, pero también puede informar una cancelación incorrecta al receptor del panel. Se identificó que este problema afecta a los paneles que han seleccionado la opción 3 de tipo de coacción en la programación.

### Próximos pasos

Utilice una de las siguientes dos alternativas para abordar este problema de inmediato:

- 1. Confirme o cambie la configuración de RPS al tipo de coacción 0, 1 o 2 y no al tipo de coacción 3. (ver imagen)
- 2. Notifique a su Compañía de monitoreo central o a su Estación central que pueden ver un evento de cancelación inmediatamente después de una activación de coacción. Deben tratar esto como un verdadero evento de coacción.

La versión de firmware 3.14.012 y superior resolverá este problema. Esta versión de firmware está disponible para su descarga desde el sitio web de productos de Bosch. Descargue esta versión de firmware y use la herramienta de actualización de firmware en RPS para actualizar sus paneles afectados.



Fig.1 – Campo de selección de tipo de coacción en RPS

### **Bosch Security Systems B.V.**

Torenallee 49 5617 BA Eindhoven Países Bajos

## www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2021